



各県内関係団体長 殿

神奈川県保健福祉部高齢福祉課長 (公印省略)

株式会社ケープ製「エアマスターネクサス」等に係る重大製品事故の公表 及び製品回収(改修)等について(注意喚起)

このことについて、厚生労働省老健局計画課・振興課・老人保健課より別添のとおり通知がありましたので、通知します。

つきましては、この内容についてご承知おきいただくとともに、貴会会員への周知等をよろしくお 願いします。

> 問い合わせ先 介護護保険調整班 田中 電話045-210-4835(直通)

介護保険指導班 安藤 電話045-210-1111(内線)4845 各都道府県介護保険担当課(室)御中

厚生労働省老健局 計 画 課 振 興 課 老人保健課

株式会社ケープ製「エアマスターネクサス」等に係る重大製品事故 の公表及び製品回収(改修)等について(注意喚起)

平素より、介護保険行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。 福祉用具の利用に際して起こった重大製品事故については、繰り返し御連絡して いるところですが、今般、標記について経済産業省が別添1及び3のとおり公表を 行いました。

また、別添1にあるように、株式会社ケープにおいても同社製造の「エアマスターネクサスマット」に強度にばらつきがあるため、別添2のとおり製品の回収等を 実施する旨の公表を行いました。

福祉用具の使用に際しては、利用者の心身の状況や生活環境等に応じた選定がなされた上で、利用者が適切に使用するよう、継続的な使用状況の確認等、安全性を確保する措置を講じていくことが重要です。

福祉用具は、介護保険給付の対象種目としての使用、介護保険施設等の設備、備品としての使用等、様々な使用状況が想定されますが、いずれの状況においてもこれらの福祉用具が適切に使用され事故等の発生が防止され、また、製品の回収等が積極的に行われますよう御理解・御協力いただくとともに、貴都道府県関連部局内、貴管内市町村、関係団体、事業者及び利用者等に幅広く情報提供いただくようお願いいたします。

なお、上記と併せ、経済産業省より別添4のとおり平成19年以降同省が公表した製品事故のうち福祉用具に係るもの及び別添5のとおり介護ベッド等に係るJISの改正について情報提供がありましたので、こちらについても御了知いただくともに、幅広く情報提供いただくようお願いいたします。 神奈川県

2009, 3, 13

福

仅受印

# **News Release**



平成21年3月3日経済産業省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

- 1. ガス機器・石油機器に関する事故 2件 (うち石油温風暖房機(開放式)1件、石油給湯機1件)
- 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因が疑われる事故 3件 (うち<u>床ずれ防止用エアーマットレス1件、</u>換気扇1件、無停電電源装置1件)
- 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因か否かが特定できていない事故 10件 (うちホットエアガン1件、電動車いす(ハンドル形)2件、 湯たんぽ(樹脂製)1件、電気ストーブ(カーボンヒーター)1件、 エアコン1件、電気衣類乾燥機1件、エアコン(室外機)1件、圧力鍋1件、 はしご(アルミニウム合金製)1件)
- 4 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、 審議を予定している案件 O件

※詳細は別紙のとおりです。

#### 5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

#### 6. 特記事項

- (1)株式会社ケープ製床ずれ防止用エアーマットレス (A200801282)
  - ①事故事象及び再発防止策について

株式会社ケープが製造した、ベースマットにエアーポンプで空気を送り、空気圧を保持するタイプの床ずれ防止用エアーマットレスにおいて、ベースマットの形態を保持するための接合部の強度にばらつきがあったことから、内部に複数ある接合部が連続して剥がれ、ベースマットがボール状にふくらんだことにより、使用者が

ベッドから転落し、重傷を負った重大製品事故が1件発生しました。

同社では、今後も同様な事故が発生するおそれがあることから、対象製品のベースマットの回収(接合強度を改善したものと交換)を行うこととし、本日(3月3日)、プレス公表及び同社ホームページへ情報を掲載し、注意喚起を行うとともに、販売先に対して改修告知文を送付(販売先は全て把握されています)することとしています。

# ②対象製品等

対象製品	シリアル番号	製造期間	対象台数
エアマスターネクサスマット840タイプ	108000442~ 108003432	2007年6月~ 2008年2月	2, 991
ェアマスターネクサスマット840/SHORTタイプ	128000066~ 128000461		396
エアマスターネクサスマット900タイプ	118000571~ 118003066		2, 496
エアマスターネクサスマット900/SHORTタイプ	138000052~ 138000377		326
合	計		6, 209

#### ③事業者の対応

当該製品は、床ずれを防止するために使用されることから、主に、病院やレンタル事業者等に販売されており、病院やレンタル事業者等を通じて、対象製品のベースマットの回収(代替品への交換)を行う。

#### ④事業者の告知

・プレスへの資料配布

3月3日 15:00予定

ホームページへの掲載

3月3日 15:00予定

#### ⑤消費者への注意喚起

対象製品をご使用されている方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

#### (株式会社ケープの問い合わせ先)

電話番号:0120-95-8865

受付時間:午前9時30分~午後5時(日曜・祝日を除く)

ホームページ: http://www.cape.co.jp/

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当: 横田、服部、鈴木電話: 03-3501-1707(直通)

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種·型式	事業者名	被害状况	事故内容	平单先生都道疗外	備考
A200801288	平成21年2月17日	平成21年2月26日	石油温風暖那樣(開放式)	FW-252E	ダイニチエ業株式会 社	火災	当該製品の前面にピニール級の物を置いていたところ火災が発生した。現在、原因を調査中。	兼興集	
A200801292	平成21年2月22日	平成21年2月28日	石油給湯機	OQB-308YS	株式会社ノーリツ	火災	お湯を使用していたところポンという音がした ため球窩すると、当該製品から種と炎が上 がっていた。現在、原因を調査中。	岡山県	


2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理等号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種·型式	事業者名	被害状况	事故内容	字单角生等进府保	備考
A200701282	平成21年2月5日		床ずれ防止用エ アーマットレス	17775-1797 8403-(7°CR-800	排式会社ケープ		当数製品を使用中にペースマットの腰部分が 異常にふくれるがり、その上で表ていた使用 者が確から収達し、重備を負った。 事故質因は、ペースマットの影響を保持するための接合都の強度にばらっきがあったことか ら、内部に被数ある接合部が連続して別が、ペースマットがパール技にふくらんだため と考えられる。	大分果	平成21年3月3 日からリコール 実施
A200801288	平成21年2月15日	平成21年2月26日	接集票	E-306B1	三菱電機株式会社	火質	体育館の天井付近の壁に設置されていた当 被延品が機構する火災が発生した。現在、繁 因を調査中。	広島県	製造から35年 以上軽過した 製品
A200801296	平成21年2月22日	平成21年2月27日	無序電電源装置	ES500/BE500JP	株式会社エービー シー・ジャ/ シ (権人事業者)	火災	当鉄製品から発揮した。現在、原因を調査中。	東京都	


3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故先生日	報告受理日	製品名	被害状况	事故内容	<b>事故我生修道府</b> 集	蘭考
A200801287	平成21年2月18日	平成21年2月26日	ホットエアガン	火黄	当該差易のスイッチを入れたまま床に置いていたところ、 能量吹き出し口近くにあった段ポールが差えた。現在、原 因を調査中。	東京都	
A200801289	平成21年1月2日	平成21年2月26日	電道率いす(ハンドル 形)	重傷1名	当該製品に乗って大の教学をしていた。率いすから降りた 際に、率いすが発き出したので、止めようとした際に転倒 し、骨折した。現在、原因を罰者中。	奈良県	
A200801290	平成21年1月7日	平成21年2月28日	湯たんぽ(岩脂製)	重傷1名	高鉄製品にカバーを付けて使用していたところ、ふくらは ゼに修道火傷を負った。現在、原因を開査中。	熊木県	
A200801291	平成21年2月13日	平成21年2月28日	電気ストーブ(カーボン ヒーター)	火災	火質が発生し、住宅が全難した。出火元も含め、現在、軍 数を調査中。	群馬県	•
A200801293	平成21年1月30日	平成21年2月28日	エアコン	火災	家人が管守中に火災が発生した。出火元も含め、現在、 原因を調査中。	愛知県	
A200801294	平成21年1月8日	平成21年2月26日	電気衣類乾燥機	火災 軽傷1名	火災が発生し、遊騰する際、「名が経傷を負った。出火元 も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A200801295	平成21年2月18日	平成21年2月27日	エアコン(富外後)	火災	当該製品が依視する火災が発生した。出火元も含め、現 在、原因を調査中。	受知県	
A200801287	平成21年2月14日	平成21年2月27日	を発車いす(ハンドル 多)	重備1名	当該製品で橋の上を走行中に横下の水路に転落し重傷 を負った。 現在、原因を顕査中。	放本県	
A200801298	平成21年2月20日	平成21年2月27日	<b>庄力鍋</b>	董信1名	当該駅品で製理を行い、こんろから食卓へ移動させる際 に、観の把手が折れて床に落ち、飛び散った内容物が子 僕の下壁にかかり火傷を負った。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A200801299	平成21年2月15日	平成21年2月27日	はしご(アルミニウム合 全要)	董優1名	会験製品に昇り作業中に振落し骨折した。現在、原因を 調査中。	宫城県	

# 床ずれ防止用エアーマットレス(管理番号: A200801282)

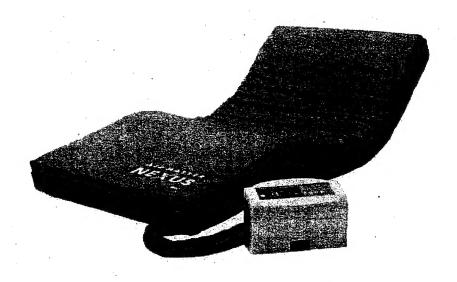

換気扇(管理番号:A200801288)

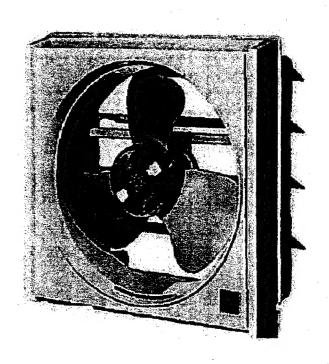

# 無停電電源装置(管理番号: A200801296)



# 謹告

# エアマスターネクサス製品回収(改修)のお願い

日頃より当社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、当社が 2007年6月から 2008年2月までに製造したエアマスターネクサスマットにおきまして、ご使用中にエアマットのベースマット部が異常に膨らむ恐れがあることが判明いたしました。つきましては事故防止のため製品の点検及び部品交換を無償対応させていただきますので、シリアル番号表に該当するネクサスマットをご使用中のお客様は当社「お客様相談室」までご連絡ください。なお、該当シリアル番号以外のネクサスマットにつきましては、品質に問題のないことを確認しております。

ご愛用の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけ致しますこと深くお詫び申し上げます。 また、対象製品回収へのご理解とご協力を賜りますよう、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

# 【お客様相談室】

2月27日(金) まで 046-821-5511 (代表)

3月2日(月)より0120-95-8865

受付時間:月曜~土曜 午前9時30分~午後5時

#### 【記】


#### 1、対象製品及びシリアル番号

製品名	* 対象シリアル番号
エアマスターネクサスマット 840 タイプ	108000442~108003432
エアマスターネクサスマット 840/SHORT タイプ	128000066~128000461
エアマスターネクサスマット 900 タイプ	118000571~118003066
エアマスターネクサスマット 900/SHORT タイプ	138000052~138000377

#### 2. シリアル番号の確認方法

エアマット足側の送風チューブ付近に取り付けられている白色タグに印字されている9桁の番号がシリアル番号です。上記対象シリアル番号をご確認ください。

【例:108001234】

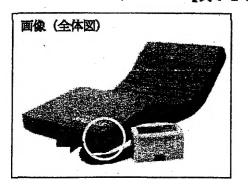






#### 3. 対応方法

対象製品はすべて無償にて部品 (ベースマット3枚) 交換し、改修させていただきます。



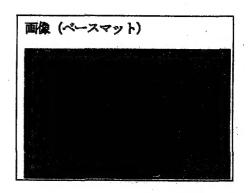

※個人情報の取り扱いについて

お客様からご提供いただきましたお名前・住所・電話番号などの個人情報は、上記対応以外の目的で使用することはありません。

以上

2009年2月23日

# 株式会社 ケープ 生産管理部 品質管理グループ

〒298-0013 神奈川県横須賀市平成町 2-7 TEL 046-821-5511 (代) FAX046-821-5522

# **News Release**



平成21年3月10日経済産業省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

- 1. ガス機器・石油機器に関する事故 5件 (うち石油ストーブ(開放式)1件、ガスこんろ(都市ガス用)1件、 石油ふろがま1件、石油赤外線暖房機1件、石油温風暖房機(開放式)1件)
- 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因が疑われる事故 3件 (うち電気ストーブ(ハロゲンヒーター)2件、電子レンジ加熱式湯たんぽ 1件)
- 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因か否かが特定できていない事故 5件 (うち湯たんぽ用カバー1件、電気ストーブ(ハロゲンヒーター)1件、 自転車1件、<u>電動車いす(ハンドル形)</u>1件、電動アシスト自転車1件)
- 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、 審議を予定している案件 O件

※詳細は別紙のとおりです。

### 5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

#### 6. 特記事項

- (1)株式会社長府製作所が製造した石油ふろがま(管理番号A200801327) (事業者は、石油ふろがま及び追焚付石油給湯器として告知)
  - ①事故事象及び再発防止策について

株式会社長府製作所製石油給湯機付ふろがまにおいて、機器の修理や点検の際に 使用する点検用コネクター(空焚き防止装置を働かせないようにし、他の装置の作 動点検をするもの)を修理・点検後に外し忘れたため、誤って浴槽に水がない状態 で空焚き運転を行った場合に、空焚き防止装置が作動せずに、火災事故及び本体焼

## 損事故が発生しております。

このため、同社は、点検用コネクターが付属されている全ての機種について、平成19年7月28日に新聞社告を掲載し、注意喚起行うとともに、販売店・サービス店を通じ、チラシやポスターによる改修の呼びかけを行う等、対象製品について無償点検・改修を実施しています。

改修対象台数 7 9 2, 9 6 7 台 改修率 2 0, 1 % (平成 2 1 年 2 月 2 8 日現在)

#### ②対象機種等

品目	機 種 名	製造期間	対象台数						
	JK、JK2、JK-N ※ (パーナー型式:BM-71K、BM-71KT) (セット型式:JPK、JPS-T、JPK-N)	昭和59年7月~ 平成3年9月	243, 420						
	JPS-T3, JPK-N3	平成3年8月~ 平成13年9月	257, 603						
石油ふろがま	CK-8, CK-8E	昭和60年1月~ 平成4年5月	23, 815						
	CK-9, CK-9E	昭和60年11月~ 昭和62年7年	3, 840						
	CK-10, CK-10S	昭和61年12月~ 平成13年9月	54, 181						
	CK-11, CK-11S	昭和62年4月~ 平成11年10月	111, 085						
	小	693, 944							
	JIB-T	昭和59年11月~ 昭和63年1月	3, 150						
	JIB-2T	昭和59年10月~ 昭和63年7月	9, 093						
	JIB-4	昭和58年4月~ 昭和59年8月	4, 323						
追焚付石油給 湯器	JIB-5, JIB-5E, JIB-5S, JIB-5SE	昭和58年11月~ 昭和61年7月	12, 990						
	JIB-6N, JIB-6NE, JIB-6NEG, JIB-6NS, JIB-6NSG, JIB-6EA, JIB-6EAG, JIB-6SA, JIB-6SAG	昭和61年3月~ 昭和63年4月	30, 333						
	JIB-7EG, JIB-7S, JIB-7SAG, JIB-7SG	昭和62年12月~ 平成3年12月	39, 134						
	小								
	合	#	99, 023						

<sup>※</sup> 印の型式については、機器本体に表示がされており、別途、バーナー部には、 バーナー型式名、取扱説明書には、セット型式が表示されています。

## ③消費者への注意喚起

該当機種の製品を使用している消費者の方々におかれましては、浴槽に水があることを確認して使用していただくとともに、早急に、株式会社長府製作所が設ける下記のフリーダイヤルにご連絡ください。

(株式会社長府製作所の問い合わせ先)

フリーダイヤル: 0120-911-870 受付時間: 9時~18時(土・日・祝日を除く) ホームページ: http://www.chofu.co.jp/

- (2) 大字電子ジャパン株式会社が輸入した電気ストーブ (ハロゲンヒーター) (管理番号A200801319、A200801324)
  - ①事故事象及び再発防止策について

当該製品の強弱切替えに使用している部品(ダイオード)に不具合が発生し、同部品が発熱し、発煙・発火に至ったと思われる事故が起こっています。

輸入事業者である大宇電子ジャパン株式会社では、平成15年2月28日及び平成19年3月1日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品の無償 改修を実施しています。

②対象製品について

型式

SD-80G

販売時期

平成14年10月~平成15年2月

改修対象台数

80, 317台

改修率

40.3%(平成21年1月31日現在)

#### ③消費者への注意喚起

上記対象製品をお持ちになっている方で、まだ輸入事業者の行う改修を受けておられない方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

(大宇電子ジャパン株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル:0120-88-2076

受付時間:午前10時~午後5時(土・日・祝日を除く)

- (3) 旭電化工業株式会社(現(株) ADEKA) 製電子レンジ加熱式湯たんぽ (管理番号A200801326)
  - ①事故事象及び再発防止策について

本体及び取扱説明書に十分な注意表示がないために、当該製品を電子レンジで加熱し過ぎ、加熱後に容器が破損し、中身の高温の液体が飛散し、火傷を負う事故が多発したため、製造事業者である株式会社ADEKAでは、平成11年11月に新聞社告等を行い、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象製品について、回収を実施しています。また、同社は、平成20年12月に再度の社告を行うとともに、

農協や消費生活センターへポスターを配布して、回収を呼びかけています。

#### ②対象製品等

製品名	販売元	製造期間	対象個数		
夢暖	(株)ADEKA				
安眠物語	(株)パイオスインコ		,		
文 吨 70 亩	ーポレーション	平成6年11月~	51,651個		
あったまりーな	山甚物産(株)	平成10年12月	31, 031 <u>m</u>		
レンジで湯たんぽ	ピップトウキョウ		,		
チビ暖くん	(株)				

回収対象台数 51,651個

回収率

47. 4% (平成21年3月4日現在)

# ③消費者への注意喚起

当該製品をお持ちの消費者は、製品のご使用を中止していただき、製造事業者の 設ける下記フリーダイヤルに速やかにご連絡ください。

なお、回収対象製品には、(株)パイオスインコーポレーションブランドのほか、 旭電化工業(株)ブランド、ピップトウキョウ(株)ブランド、山甚物産(株)ブランド の製品もあります。

### (株式会社ADEKAの問い合わせ先)

フリーダイヤル:0120-963-240

受付時間:午前9時~12時/午後1時~5時(土・日・祝日を除く)

ホームページ: http://www.adk.co.jp/news/2008/081010yu.html

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当:横田、服部、鈴木 電話:03-3501-1707(直通)

# ■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種·型式	事業者名	被害状况	事故内容	字放発生都进府県	借考
A200801321	平成21年2月24日	平成21年3月5日	石油ストーブ(開放 式)	SX <del>-827WY</del>	株式会社コロナ	火災	当数数品を消火後外出したところ、火災が発生した。現在、東京を調査中。	,兵庫県	
A200801322	平成21年3月2日		ガスこんろ(都市ガ ス用)	GE-88500	松下電響産業株式会 社(現ノイナソニック株 式会社)	火災 経傷2名	当該製品を使用していたところ火災が発生し、 2名が火傷を負った。出火元も含め、現在、原 因を調査中。	東京都	
A200801327	平成21年2月21日	平成21年3月8日	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	空焚きをして、標準と浴板の一部を焼掘した。 事故原因は、点検用コネクターの外し忘れに より、空焚き防止装置が作業せず、空焚きに なったものと考えられる。	滋支県	平成18年7月2 日からリコール 実施
A200801328	平成21年2月23日	平成21年3月6日	石油赤外線暖房樓	OFH-ZE268	三洋電腦株式会社	火英 経傷1名	大変が発生し、1名が経営を負った。出火元と 思われる付近に当鉄製品があった。現在、軍 図を製査中。	大阪府	
A200801329	平成21年2月19日	平成21年3月6日	石油温風暖房機(開放式)	FW-362L	ダイニチ工業株式会 社	火災 軽振1名	製品からゲンクを持ち上げたところ、キャップが 外れ、火災が発生し、1名が指に火器を負っ た。現在、原因を調査中。	神奈川県	


3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理委号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	<b>事故党生都道府県</b>	備考
A200801318	平成21年1月10日	平成21年3月5日	温たんぼ用カバー	重傷1名	漏たんぽを使用中に当該製品の全具部で足の指に火傷を負った。現在、原因を開査中。	埼玉県	
A200801326	平成21年3月3日	平成21年3月5日	電気ストーブ(ハロゲン ヒーター)	火災 死亡1名	火災が発生し、1名が死亡した。張場にあった当該製品へ の可張物接触による出火の可能性もあるが、現在、原因 を開査中。	大阪府	
A200801323	平成21年2月16日	平成21年3月5日	きを車	重傷1名	額やかな販道を走行中にチェーンが外れ転倒し、重傷を 負った。現在、原因を調査中。	宮城県	
A200801325	平成21年2月15日	平成21年3月6日	智葉率いす(ハンドル 形)	重傷1名	自宅近くの未舗部の土手道を走行中に土手道から転落 L、重傷を負った。現在、原因を顕査中。	長崎県	•
A200801330	平成21年2月21日	平成21年3月6日	電路アシスト曲転車	重傷1名	当該製品で走行中、右折しようとしたところサドルが外 れ、パランスを関したため転倒し、右手小指を骨折した。 現在、原因を調査中。	養川集	


2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受職日	製品名	機種·型式	事業者名	被害状况	事故内容	平故免生都流疗果	備考
A200801319	平成21年2月18日	平成21年3月5日	電気ストーブ(ハロ ゲンヒーター)	SD-80G	大字電子ジャバン株 式会社 (権入事業者)	火災	当家製品を使用中に製品から出火した。 事故原因は、強弱切換の部品(ダイオード)に 不具合があり、発謝し、発煙・強火に至ったも のと思われる。		平成15年2月26日からリコール 実施
A200801324	平成21年2月24日	平成21年3月5日	電気ストーブ(ハロ ゲンヒーター)	SD-80G	大字電子ジャパン株 式会社 (権人事業者)	火災	当演製品を使用中に製品から出火した。 事故原因は、強調切扱の部品(ダイオード)に 不具合があり、発熱し、発揮・発火に至ったも のと思われる。	長野県	平成15年2月28 日からリコール 実施
A200801328	平成21年1月16日	平成21年3月6日	電子レンジ加熱式 過たんぽ	安装集器	海管化工業株式会社 (現 株式会社 ADEI(A)	重備1名	直論製品を電子レンジで加熱機、取り出したと ころ、確製し、火傷を負った。 事故原因は、消費者の過剰加熱による破裂で あるが、本体及び取扱服明書の加熱時間等の 社主義系が十分ではなかったことから、事故 に扱ったと考えられる。	- 150	平成11年11月 12日からリコー ル実施

# 電気ストーブ(ハロゲンヒーター)(管理番号:A200801319、A200801324)

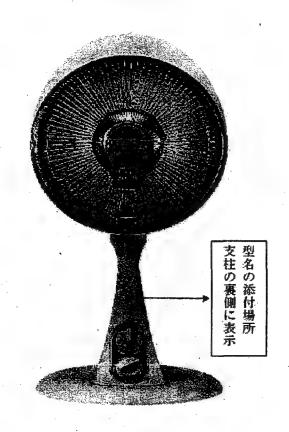

電子レンジ加熱式湯たんぽ(管理番号: A200801326)

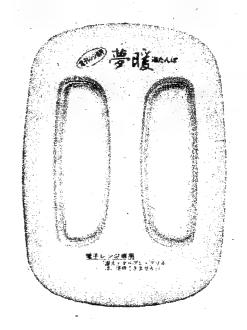

#### 福祉用具関係重大製品事故一覧表(経済産業省作成資料)

公集日	管理操令	事故先生日	報金受理区	製品名	使很·型式	事業者名	被雷状规	李祖内容	<b>李松永生与祖宗</b> 原	俊寺
平成28年2月15日	A200700415	平成18年10月22日	平成18年11月15日	介理ペッド配平すり	SE-07NHC	フランスペッド検定会後	. 重催1名	技術者が自該記名を使用して、立ち上がろうとした間に、直接採品の情報に思からなりを含まった。 事故経過の情報に思からなりを含まった。 事故国は、直接国法を継んで立ち上がらったしたが、関ル場付がさかず、使ヘイリ等でしまいる。 記名の性性 しょ 無数が発生するものできるが、表み込みのリスクについての一分な音楽等が変まれる。	大阪市	平成19年11月20日 製品部団か否かが特 定できていない事故2 して公長していたもの
平成20年2月18日	A200700717	平成18年11月4日	平成18年12月17世	介盤ペッド用手すり	ICA-GRIS	パラマウントペッド神武会 社	重衛1名	平すりに数率リペッドから立ち上がろうとした際、 国政されていたはずの平すりが集合、経制に、設 等に取りが入った。等者違いは、使用に等づっ グルイーにの原列とすりに満ることでロック ルイーに会が始めっていたことにより、国党さ れていたロックが開発されてしまい事故に置った ものと思われる。	東京都	平成19年12月21日 製品起因が扱われる 事故として分表してい たもの
平成20年2月15日	A290700661	平成18年12月25日	平成20年1月21日	介置ペッド選手すり	SE-07	プランスペッド検索会社	死亡1名	当該調品の施限で官を第った状態で発見され、 有能に選ばれたが実亡した。等故原間は、目景 者が担ちず、事故の見生状況が下明であるもの の、平すりのサイドレール様が配当申上せ途の 方向で取り付けられていたことから、当該国前 が可と取り付けられていたことから、当該国前 トレール様の走済のの影刊付けたとる終み込みの 選大についての十分の監測が対象とれる。サイド	果如果	平成20年1月25日 製品製取か合かが終 定できていない写法。 して分表していたもの
平成20年2月15日	A200700887	平成20年1月21日	平成20年1月20日	直接ペッド用手すり	KA—19 <b>X</b> UKA —095	・ パラマウントペッド事業会 生	混亡1名	ペッドのネマリシティリの間に、ベッドの外間が する状態で先見至され、病院で国立された か可ごした。ベッドに高る部におけませまが発生した。 がごこと、ベッドに高る部におけませるの先生 状況の溶解がからず、本地の発生 状況の溶解がからず、本地の発生 状況の溶解がからず、本地の発生 がない変形がたべいには他のネッドをある。 かなて世界するため、最高の粉が等により、ネ マリンチャリの種類が予度の別であり、脂肪の くすことは不可能であり、原用の扱うストリスク についての一分なの関係が重要する。	看川県	平成20年2月1日日 品配団からかか特別 できていない事故とし て公長していたもの
半点20年2月28日	A200701000	平成20年1月9日	平成20年2月18日	介置ペッド用手すり	K25N	シーホルンス策式会社	老亡者	機関等の間官の部分が当該額品のグリップ部 引っ場かった状態で発見され、病院に接近され たか改工した。現在、国際を需要。このよう に、意心の引き扱いや無限の独身の込み予ふり等のリ スクがあることから、十分な開加等が建まれる。	高程序	業界団体において、 注意項配を実施
平成20年3月25日	A200701134	平成20年2月17日	平成20年3月17日	力能ペッド等手すり	KA-18	パラマウント・ペッド株式会 社	死亡14	手すりと手すりの間に首が検索った状態で発見され、死亡した。現在、原因を要を中。 このように、介護ペッド用子すりには範囲の使み 込み等のリスクがあることから、十分な原知等が 筆まれる。		泉界団体において、 注意吸記を実施
平成20年4月10日	A200700636	平成18年11月16日	平成18年11月22日	を記事いすいつだみ 型)	ET-4D 重要	スズ年後式会社	死亡16	ガードン・・・ルが無い泉道を走行中、約2メートル 下の土神医を場に転落し、死亡した。モーケーに 不具合があった可能性も考えられ、現在、原田! 調査中。		平成18年11月27日に 製品配田か否かが4 定できていない事故 して公表したもの。

(※) 網掛け部分は、第三者委員会等で製品起因の事故ではないとして結論づけられたもの

公妻日	1395	事故是生日	報告受罪日	E44	福程-記式					
<del></del>		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			电极-整义	事業者名	検密状況	<b>本並内容</b>	學能是主導重命用	備考
平成20年4月 10日 -	A200700763	平成18年12月1日	平成18年12月12日	電影車にすりつギル 型)	ET-4D 車型	スズキ株式会社	重集1-6	電影率いすでを行中に倒滅に落ち、倒勝の上に あるブロック側に頭を打ち付け、宣信を負った。 モーケーに不見合があった可能性も考えられ、 壊化、原理を調査中。	推弁集	平成19年12月14日に 献品無関か音かが時 定できていない事故と して分表したもの。
era e e e e e e e e e e e e e e e e e e	American	eaneran :			Fr 1				37.5	
平成20年4月22日	A200800086	平成20年3月31日	平成20年4月18日	in vy	NAH-209	日本高級事件工会社	業務1名	無機能を寄りたたみ状態から原代際に、介着 者が振ってブームの間に手を入れたため接定 れた。以上、で発見的に、ブームの多位が成 別では、ジリニを見されていなかったため、例外 たみ代表から間では、、進出に関係的を引き取 によるのと思われ、現在、原理を探りを によるのと思われ、現在、原理を保証や。	*45	
平成19年8月28日	A200700181	平成18年8月9日	平成19年4月20日	・ 単級事権用リフト	C-MAX C121 /U1	ナプテスコ値式会社	遺信1名 程塔1名	利用者を会議へ違れて行くため、操作トレーン プを担けていた収益が不在だったため、やむき 表すし、二ングを見けているがの意かが、トレーングを受けている。 し、二ングを受けている。 は、ことを受けながら最初、最初を下降中に同 者に収取した。操作者が呼の中を被裁者がし、 利用者は極度を負った。	复知录	
平成16年7月3日	A200700182	平成19年6月5日	平成1944月38日	事子引(衛衛紀)	E0-8038DT G/TO	<b>另类化工能式会社</b>	董第1名	被害者が台南のドア都を選達する時に自然ドアに設置されて、は透露はギャリを使用した第、季 アリが要素は、いたのフクをするとごを開始する るような状態で早すりを置ってしまい、平すりが がれ、転倒、皮脂を引着と他的を耐たした。フ 用者の平の型がでは、大田・力を合うとなった。 定に関連されてしまり構造であり、ロック機能に 超計人の配達が不見していたと、また概念に 対する最高度元明の使作を提供がデーナイであった。 たことが関係と考えたもあ。	推典集	
平成19年12月21日	A200700724	平成19年16月	<b>平成19年12月18日</b>	多行補助車	ST002-6	神式会社幸和银作品	激化化	発上で、当該領点に接近している際、監督と終 報付を返師しているネジが組んでいたため、着 運画が下がってしまい、パランスを崩して結例し た。事故原理は、他登時のネジ止め工程におい で組みが生じていたためと思われる。	美城県	
平成20年5月27日	A200800192	平成20年1月30日	平成20年5月29日	介置ペッド用手すり	KA-025	パラマウントペッド物は会社	重新1名	塩放製品のスイングアーム創を持って立ち上が ろうとした際、当該部のセンクカイーが外れたた め、思いて報酬し定律を見った。右番とスイング アームを選出しているポルトが破損しており、理 也、原都を損空中。	兵庫県	
平成30年7月1日	A200800325	平成20年8月17日	平成20年8月26日	電影率いす(ハンドル型	ET-40 EE	スズ午袋式会社	大変	当該製品で走行中に、椅子の下部より具合がして発火、全像にた。現在、原理を調査中。	要被提	
平成20年7月18日	A200000396	平成18年12月	平成199年7月16日	介置べった元平すり	t/A-16	パラマウントペッド発文会	死亡1名	ペッド二世世に上当監視品の下側の現代に関が 引っかかった状態で発見された。登覧温息の下 何の接続とマットスの展開から終すがり等。 短が引っかかったものと思われるが、現在、質値 を設金や このように、介置ペッド用手すりには範囲の係み 込み等のリスクがあることから、十分な関節等が 理まれる。	展天母景	·

全表日	甘滋香布	平故発生日	報告受理目	製品名	機程·型式	事業者名	被害状況	李波内容	李二先生 排送 市乐	養者
平成20年9月17日	A200800612	平成28年4月25日	平成20年8月12日	分裂ペッド用手すり	KA-18 '	パラマウントペッド等式会 社	准備1名	当該組基とマットレスとの側にできた原原にも放 が入り込み、長時間、その変素の状態でいたた め重複を負った。屋景間係も含め、現在、原理を 開査中。	l i	
F成20年11月21日	A280800837	平成初年15月8日	平成20年11月18日	力量ペッド用手すり	KA-essa	パラマウントペッド神式会 社	死亡1名	海放製品の間定レバー部に衣服の後が引っかかり、支急状態となり、その後入設先で死亡した。原定レバーの状態との明果関係も含め、現 衣、原因を調査中。	大阪府	
F度21年2月3日	A200 <b>0</b> 01170	平成21年1月17日	平成21年1月18日	分遣ペッド電子すり	KA-18	パラマウントペッド株式会 社	重御1名	生物製品の8本のレールの情報に首がある状態 で発見された。意状と言が残まったことの情報語 低比策を選挙中であるが、またの子でりの責勢 に上から下に向けて歌くなるえみがあり、何らか の最前でその部分に首が入った状態になったと 考えられる。	河山条	
·成21年2月24日	A20080127G	平成20年12月8日	平成21年2月20日	分類ペッド刑手すり	KA-OBS	パラマウントペッド株式会 社	政策1名	当旅報品を使用して立ち上がろうとしたでころ、 スイングアームを包定するロックレバーが原始さ 水たため、極関し宣傳を負った。 現在、原昭を調 金中。	兵庫事	
·威21年3月3日	A200801282	平成21年2月5日	平成21年2月初日	京ずれ防止用 エアーマット	хгүхэ-фэўх 8409-17 Сіл-800	<b>御式会社ケーブ</b>	建原1名	多数個品を使用中にベースマットの服務分が負 常によくれるがが、その上で施ていた他用者が 認めた。観測、1980年 カーン 本地画面は、ベー スマットの形容を見得するための設合質の急を に近いさがあったことから、内部に個色の合 合信が連絡しておがかったーとか、イースマットがボールや によいらんだからを考えられる。	大分単	
		•		· · ·		· .				

	って 製品起因か	否か特定できていな	L VAPIRIL	世里名	被害状况	事故内容	
公妻日	管理者与	-		介種ペッド用手すり	F#14	ペッドの取倒のボードと当該製品の開 が挟まった状態で発見された。ペッドを ボードとフットボードを逆に取り付けて 情報もあり、現在、原因を調査中。	為授票
20年3月25日	A200701158	<b>*</b>	平成20年3月24日	手寸り(支柱式)		ペッドと当該製品(床と天井に突っ張ー る平すり)との隙間に落ち込んで、喧鳴 ところを発見され、病能に選ばれた始 現在、原因を調査中。	
成20年3月28日	A200701157	平成20年3月5日	平成20年3月26日	介護ペッド用手すり	死亡1名	権社製のペッドの上に置かれたマッ族 製品の確認に挟まった状態で発見された。 変配を調査中。	三重県
成20年3月28日	A200701164	平成20年2月28日		床ずれ防止用エアー	火災	当該美品をペッパの足元に設置して 火災が発生した。現在、原因を調査	<b>主</b>
7度20年3月28日	A200701167	平成20年2月20日	平成20年3月26日	介護ペッド用手すり	死亡1名	ペッドの顕微ポードと当該製品の間 入った状態で被害者が発見された。 を調査中。	3
平成20年4月22日	A200800074	平成20年4月11日	平成19年9月14日	御動車権子(ハンドル	死亡1名	当該機器に乗車中、諸切内で電車にした。	大阪府
平成19年9月19日	A200700431	平成19年9月6日	平成19年9月21日	マルエ語子(ハンドル	死亡1名	当該製品で、下り坂を走行中に花り 上げて転倒し、外傷性ショックで死	2000 岩平県 CO20
平成19年9月26日	A200700458	平成18年7月7日					115
	334 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7					通電状態の当該製品の充電コネー	75
平成19年10月13	B A200700550	平度19年10月13	_		重傷1:	自主教地内の享席スローブを走	大分!
平成20年1月11	A200700815	平成19年12月1	5日 平成20年1月9日	電路車いすいかドル	1 火第	連増で、候機した当該製品のそ のを発見されたが、死亡が確認 のを発見されたが、死亡が確認	
平成20年2月8日	A200700929	平成20年2月3	日 平成20年2月8	E (2)	死亡1	名の気無古かあり、マー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	<b>辛妆先生都进府</b> 师	
平成20年2月13日	A200700940	200700940 平成18年9月28日 平成20年2月8日		電池率いす	重傷1名	横断多道から多道に移る際にあった政芸を乗り 越えようとした時に、後方に転倒した。現在、原 因を調査中。	北海道	
平成20年3月18日	A200701118	平成20年3月4日	平成20年3月13日	電路率いす(ハンドル 型)	重傷1名	坂道をパックで降りている際に、途中から速度 が遠くなり、緊急ブレーキを掛けたが止まらずに 土手にぶつかり横転し、重傷を負った。現在、原 因を調査中。	直提島県	
平成20年4月4日	A200800010	平成20年3月24日	平成20年4月2日	pon年4月2日 「閲覧車いす(ハンドル 」 <sub>第十七名</sub> 「道路の下に転落し、死亡し)		1	1	
平成19年8月3日	A200700281	平成19年7月4日	平成19年8月1日	おり、それに気が付かないまま当該数  年8月1日   参行補助車   責傷1名   て多いていたところ、何かにぶつかった		何らかの原因により、折りたたみロックが外れて おり、それに気が付かないまま当該製品を押し て多いていたところ、何かにぶつかった西摩で 製品が折りたたまれてしまい、しりもちをつき、大 調青を骨折した。	三重県	
平成20年4月22日	A200800063	平成20年4月	平成20年4月16日	多行植功率	重傷1名	当該製品を使用中に転倒し、重傷を負った。現 在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年4月22日	A200800065	平成19年10月21日	平成20年4月16日	多行植助車	重傷1名	当該製品を使用中に限からしりもちをつくように 転倒し、賃俸を負った。現在、原因を調査中。	泉岡伟	
平成20年4月22日	A200800068	平成20年4月2日	平成20年4月17日	多行植助車	重傷1名	当該製品を使用中に設差部分で折りたたまれ、 転倒して重傷を負った。現在、原因を調査中。	不明	
平成19年9月4日	A200700375	平成19年8月5日	平成19年8月21日	参行車	重傷1名	言宅近くの道路で当該製品を使用して飲多中、 何らかの理由でパランスを楽したため、当該製 品につかまってパランスを保持しようとしたが、 転倒した。	埼玉県	
平成19年11月30日	A200700646	平成17年3月5日	平成19年11月27日	参行器	重傷1名	リハビリ中に当該製品を使用してエレベーターに 乗り込む際に、参行署前輪がエレベーターとフロ ア面との隙間にはさまり転倒し、骨折した。		
平成20年5月20日	A200800160	平成20年4月16日	平成20年5月15日	介護ペッド用手すり	重傷1名	当該製品に指定り、ペッドから立ち上がろうとした際、転倒し宣傷を負った。現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成20年5月27日	A200800190	平成20年4月24日	平成20年5月23日	段差保消儀	重傷1名	当該製品を上昇させる際に途中で停止したため 確認すると、サッシ枠下部と当該製品のブラット ホームの間に利用者の解痺していた左足を挟ん で重傷を負った。現在、原因を勘査中。	45-15	
平成20年6月3日	A200800207	平成20年5月11日	平成20年5月30日	電車車いす(ハンドル 型)	重傷1名	傾斜のきつい下り版を走行中に着ち葉の上でス リップし、制動不能となり、土手に衝突横転し、 重傷を負った。現在、原因を調査中	应児島県	

.4

		-					
•					-		
公養日	管理番号	事故先生白	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生部道理
·成20年8月3日	A200800211	平成20年5月25日	平成20年5月30日	介護ベッド用手すり	重傷1名	当該製品のスイングアーム内の隙間に頭が入った状態で発見された。現在、原因を調査中。	兵庫県
·成20年6月10日	A200800235	平成20年5月22日	平成20年6月5日	介護ペッド用手すり	死亡1名	使用者が、当該製品のベッドサイドレールの間 に営が挟まった状態で発見され、数日後に死亡 した。現在、原因を調査中。	兵庫県
成20年8月10日	A200800241	平成20年3月10日	平成20年6月6日	介護ペッド用手すり	重傷1名	頭側に設置してあった当款製品の維格と競技の 間に足が挟まり、仰向けになった上半身が床に 落ちている状態で発見された。 現在、使用状況 も含め、原因を調査中。	兵庫県
<b>4成20年6月13日</b>	A200800250	平成20年5月31日	平成20年6月10日	電路車いす(ジョイス ティック型)	重傷1名	当款製品で段差解消機に乗り込み、上昇させ、 家の中に入ろうとしたところ、電動車にすごと落 下し、コンクリート上に顕都を打ちつけ、重備を 負った。現在、原因を調査中。	静岡県
<b>4成20年6月13日</b>	A200800262	平成20年5月31日	平成20年8月11日	段差解消機	重傷1名	電路くるまいすで当該製品に乗り込み、上昇させ、家の中に入ろうとしたところ、電験率いすごと等下し、コンクリート上に明確を打ちつけ、宣傳を負った。現在、原因を調査中。	泉岡県
F成20年6月18日	A200800266	平度20年6月3日	平成20年8月12日	電助介護リフト	董傳1名	当該製品を使用して移動中に、身体を受けているスリングシートから身体がすり抜けて落下した。現在、原因を調査中。	类摄集
Z成20年7月11日	A200800360	平成20年8月28日	平成20年7月8日	多行補職車	重傷1名	当款製品を使用中に転倒し、登集を負った。現在、原因を調査中。	東京都
<b>4成2</b> 0年7月18日	A200800385	平成20年8月20日	平成20年7月14日	介護ペッド	重傷1名	介護者を享いすに容景させるため、ペッドの増 に増度位の状態にしていたところ、ペッドの高さ が一書高い位置付近まで上がっており、介護者 が転落して重備を負った。現在、原因を開査中。	奈良県
建20年7月25日	A200800414	平成20年7月5日	平成20年7月23日	電路率いす(ハンドル 形)	死亡1名	当該製品で下り坂を走行中、山の斜端に乗り上げ、転倒し現を強く打った。 現在、原因を調査中。	愛知県
成20年8月15日	A200800498	平成20年8月1日	平成20年8月12日	步行器	重傷1名	当該機器を使用中、洗面所に置いてあった丸椅子の脚に歩行器の車輪が引っかかったため、転倒し、骨折した。現在、原因を調査中。	京都府
成20年8月15日	A200800506	平成20年	平成20年8月12日	マットレス	死亡1名	要介護者がベッドに敷かれた当該製品の上で、 うつぶせの状態で死亡していた。現在、原因を 調査中。	東京都
成20年8月26日	A200800531	平成20年8月12日	平成20年8月22日	車いす	重傷1名	介助者が当該製品に利用者を乗せて走行中、 乗車していた利用者が前のめりに当該製品から 転等し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	神奈川界

.

公表日	管理委号	事故竞生日	報告受進日	製品名	被害状況	事故内容	字故类生都进度领
平成20年8月5日	A200800562	平成20年8月25日	平成20年9月2日	介護ペッド用手すり	重傷1名	使用者が当該製品と電飲ベッドに挟まれて重傷 を負った。現在、原因を調査中。	福岡県
平成20年9月24日	A200800823	平成20年9月2日	平成20年9月18日	步行補助車	重傷1名	当該製品を使用中に突然率体が折りたたまれ、 転倒し、重傷を負った。現在、原因を開査中。	大阪府
平成20年9月30日	A200800646	平成20年9月8日	平成20年9月26日	電車車いす(ハンドル 形)	死亡1名	当該製品で移動中、道路から約2m下の田んぼ に転落し、死亡した。現在、原因を調査中。	麦级泉
平成20年10月3日	A200800649	平成20年5月28日	平成20年9月29日	ショッピングカート	重傷1名	当該製品が前に倒れ、そのまま使用者も転倒し て負傷した。現在、原因を調査中。	埼玉県
平成20年10月10日	A200800681	平成20年8月19日	平成20年10月7日	電動車いす(ハンドル 形)	重傷1名	援やかなカーブを走行中に、交差点手質にある 左側の観測に転落し、重傷を負った。現在、原 因を調査中。	三重県
平成20年10月15日	A200800701	平成20年9月27日	平成20年10月10日	を重率いす(ハンドル 多)	死亡1名	美遣わきの個潔に、当該組品が落ちており、人 が倒れていた。実施に運ばれたが、死亡が確認 された。現在、原因を調査中。	福井県
平成20年11月11日	A200800793	平成20年10月29日	平成20年11月7日	電動車いす(ハンドル 形)	火災	パッテリー液を補充後に充電を行った。充電完 了後しばらくすると車体下部から火が出た。現 在、原因を調査中。	東京都
平成20年11月18日	A200800811	平成20年10月20日	平成20年11月13日	電影ペッド (在宅用介護用ペッド)	死亡1名	遺跡製品と壁の隙間に頭が挟まり死亡している ところを発見された。現在、原因を調査中。	東京都
平成20年12月12日	A200800948	平成20年11月4日	平成20年12月10日	介護用ペッポ手すり	重傷1名	当該銀品を使って立ち上がろうとした際に、スイングアーム都の間定ロックが掛かっていなかったため、転倒して骨折をした。現在、原因を調査中。	福井県
平成20年12月16日	A200800956	平成20年11月29日	平康20年12月11日	介護ペッド用手すり	重傷1名	当款製品の内容のすき間と電路ペッドの育ポトムの間に右腕が挟まれ重傷を負った状態で発見された。現在、原因を調査中。	東京都
平成21年1月9日	A200801030	平成20年10月22日	平成21年1月5日	電動車いす(ハンドル 形)	重傷1名	当款製品で降上を走行中にガードレールの支柱 に衝突し、身体が積き地面に地面に手をついた 臓に骨折した。現在、原因を調査中。	
平成21年1月27日	A200801143	平成21年1月14日	平成21年1月23日	介護ペッド用干すり	重傷1名	当該製品の本体プレームの内部の隙間に左腕が入り込んだ状態で差見された。左腕は骨折していた。現在、原因を過去中。	東京都

東原境を開発をを行ったが、製品(	・松田! アキドル車券 かどうか	本富士 7回はしるよう 地不

公表日	***	事故無生日	報告受項目	22名	機種・聖式	事業者名	MERKE	事業内容	不可免主机器用限	草葉不明電由	情考
平成19年8月7日	A200700198	平成19年4月12日	平成18年4月21日	MILVI)	<b>6被李里</b>	日連軍衛司株式金社	元亡(名	トイルに扱って、多いすに移食する際に展倒し、 率いすに関ううとした意。ふくらは食が取いすの ステップクランプ部分に引っ掛かり影響を負った と検測され、出血多質のため変ごした。	THE.	本は現生時、消費者は自宅トイレマー人であった ため、食品原因と推測されるステップクランプ報 分で食信したのかは不明であり、原因の特定は できなかった。	展開か否かが特定できて
平成18年8月7日	A206700196	平成19年5月23日	平成18年7月2日	車いすび場所)	K\$10	株式会社カワルフサイ ウル	混合格	利用者は要介面5で首が安定していない状態で 添った。利用者をペッドから複数組みへ移動させ 活動に、変をフットレストに成せようと高く得ち上 けた時、表力に呼いすこと接続。、高血道により 死亡にた。	五年版	事故島で早いすの。本護者を準用したテストにおいて、高等を含たしていることを確認したが、等後 が限こった状況が不明確であることから経動に 近った単国は特定できなかった。	部かぎかが特定できてい
平成20年1月7日	A200706191	平成18年5月16日	平成19年8月7日	大量ペッド院学すり	PZA-KBBETAM	独成会社プラッツ	定的	変ながくがの手すりの間定用ノブに引っかか り、要数圧迫を終こし、変多により死亡した。	ARS.	国版学家区、スインファームを審査すりに使用した際に、国宝ノブが潜水の音音分に引っかかることによって発生したものと規定される。 国思ノブの事実は、現代であり引っかかる等による危険性と配いるのと考えるが、事故是主席の 検索をのかけた。「日本のと考えるが、事故是主席の 技術をあるが出る「日本的組織」とのでは、ため、原	認問か否かが特定できて いない事故として会優して いたもの
平成16年9月7日	A200700010	平成18年3月末	平城16年5月20日	₽# <b>#</b> ##	761	<b>施式会社幸福服作</b> 斯	聖衛1名	自宅部代で追踪調高を押して、改造のないところ 性多件中、実体が常に割分たたみ体に上京に割 れて設成、翻景にひびが入り1ヶ月以上の血血を 別した。		金用物の組み立て時に寄りたたみ間止のロック しい・さかけまれたことにより前に場合した可能 性もあるが、被害者の区域も理論で専実施理が 開始な状況であり、原列の特定はできなかった。	企業からかが特定できていない事故として公表して
<b>学成20年1月7日</b>	A206700350	平成10年4月19日	平成10年8月28日	22830	tage "	1-39年作株式会社	死亡者	自宅機能・型面された当該製品の上で率いずに 扱った状態できた扱うをしていた。実践がその場 機れ、消機能が、で乗ってると、取いずの立動能 が当該機器から整備しており、程度的止用の デェマンが利用者の顕著を圧迫していた。最終に 提出がれたが、実亡が開発を圧迫していた。最終に 提出がれたが、実亡が開発された。		施施風品は、現と外との行き来のために使用するものであり、長時間、関係の上にとどまることを 現またか組織ではないが、使用者の単位別、不 注意とは当い切れず、また、現品に原因した事故 であるとも言い切れず、また、現品に原因した事故	平成19年8月31日献品 総理かぞかが特定できて いない事故として会長して いたもの

-

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	字故是生都道府県
平成21年1月30日	A200801151	平成21年1月6日	平成21年1月26日	介重ベッド用手すり	重傷1名	家人が寝ている際に、当該製品のサイドレール 機の離間に論が入り、入った状態で起きた時 に、腕を抜くことが出来ずに骨折した。現在、原 因を調査中。	東京都
平成21年2月3日	A200801172	平成21年1月3日	平成21年1月29日	東山子	重傷1名	ペッドから立ち上がり、当該製品に移乗しようとした際、体勢が右側に崩れて率いすの座面部に関れ込み、そのまま車いすとともに転倒して宣傳を負った。現在、原因を調査中。	神奈川県
平成21年2月3日	A200801173	平成20年8月20日	平成21年1月29日	<b>車い</b> す	重傷1名	被書者が介護ペルパー2名に付き添われながら 帰宅中に玄関先で当該製品の前輪を側が外れ たため、転倒し骨折した。現在原因を開査中。	福島県
平成21年2月3日	A2008011923	平成21年12月3日	平成21年1月30日	介護ペッド	重傷1名	機人が異変に気づき確認したところ、当該製品 の左側中央のサイドパネルとボトムの原面に右 競が計の付近まで入り込んだ状態で床に座って いるところを発見した。現在、原因を調査中。	千葉県
平成21年2月10日	A200901226	平成21年1月27日	平成21年2月6日	電過率いす(ジョイス ティック形)	死亡1名	当該製品で走行中に転送し、死亡した。現在、 原因を調査中。	沖縄県
平成21年2月24日	A200801269	平成21年2月4日	平成21年2月20日	介護ペッド用手すり	重傷1名	ペッドの内側から当該製品上部の隙間に足が挟まり、頭が床についた状態で発見された。 現在、 原因を調査中。	九口県
平成21年3月3日	A200801289	平成21年1月2日	平成21年2月26日	電路率いす(ハンドル 形)	重傷1名	当該製品に乗って犬の飲歩をしていた。 草いすから降りた際に、草いすが動き出したので、止め ようとした際に転倒し、 骨折した。 現在、原因を 調査中。	奈良県
平成21年3月3日	A200801297	平成21年2月14日	平成21年2月27日	電過率いす(ハンドル 形)	重傷1名	当該製品で増の上を走行中に提下の水路に転落し重傷を負った。現在、原因を調査中。	熊本県
平成21年3月10日	A200801325	平成21年2月15日	平成21年3月6日	電動車いすひンドル 形)	重集1名	自宅近くの未舗装の土手道を走行中に土手道 から転落し、重傷を負った。現在、原因を調査 中。	長崎県

#### ■复品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

公表日	管理番号	事故先生自	報告受理日	製品名	被害状况	事故内容	<b>李枚先生都进府</b> 师
10 - 10 - 17 E	22°	T.	2 (42 (47))				# H#
平成20年4月15日	A200800047	平成20年4月1日	平成20年4月10日	介護べっド	重售1名	ベッドの下の床で製れているのを発見され、骨 折していることが刺った。 当該製品から転落と思 われる。	大阪府

**国製品起因による事故ではないと判断した事故** 

		+							
L	公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状况	事故内容	事故免生都进府保	製品起因による事故ではないと判断した理由
	平成19年11月22日 平成20年 (月 7日		平成19年8月	平成18年16月16日	介保テーブル		介価ペッドから客場しようとした際、介価テーブ ルの脊髄につまついて転倒し、個表をした。	室山県	介護用ペッドから移動する際、ペッドのそばにあった 介置テーブルの節傷に強いて転倒したものであり、 使用者の不注意による事故であると判断した。



平成21年2月25日

介護用ベッド等の安全性を高めるため、JISの改正を行います ~ ベッド用手すりの規定を新たに追加し、事故防止に向けて窓口も設置 ~

介護用ベッドや病院用ベッドに関して、サイドレールや手すりとの隙間に体 の一部 (特に頭や首) を挟み込むといった事故が多発しています。

経済産業省では、こうした事故を防止するため、JIS T 9254 (在宅用電動介護用ベッド)及び JIS T 9205 (病院用ベッド) に新たにベッド用手すり (グリップ) の規定を追加し、隙間寸法を見直すなど、安全性を高めるための改正を行います。

## 1. 改正の背景

経済産業省では、「ベッド用手すり (グリップ)」の標準化について平成2 1年度の JIS 原案作成を目指して調査研究を進めてきましたが、平成19年 5月の改正消費生活用製品安全法の施行後、介護用や病院用ベッドのサイド レール、手すり等の隙間に体の一部 (特に頭や首)を挟み込み死傷するといった重大製品事故の報告を受け、急遽、予定を前倒しして平成20年度内の JIS の制定を目指すこととしました。


この検討の過程において、「ベッド用手すり (グリップ)」単体の規格を制定するのではなく、ベッド本体との組合せによる安全性確保が必要との観点から方針を変更し、ベッドの規格にベッド用手すり (グリップ) の規定を包含する形で当該規格を改正します。

介護用ベッドについては、日本工業標準調査会の高齢者障害者支援専門委員会(平成20年12月18日)において、又、病院用ベッドについては、医療用具技術専門委員会(平成21年1月16日)において審議を行い、改正案が承認されたところです。

#### 2. 改正のポイント

#### (1) 隙間の規定の見直し

サイドレールとサイドレール、ベッド用手すり (グリップ) とヘッドボード等の隙間については、単に寸法を測定する静的なものから、隙間に直径6センチのジグを50ニュートンの力で差し込み、ジグが入り込まないことを確認するという、実際の事故を想定した動的な方法に改正します。これにより、製品がこの規定を満足するためには、隙間寸法に係る設計をより厳密にするとともに、徐々に挟まれていく危険性を有する誘い込み構造の見直しが必要となります。

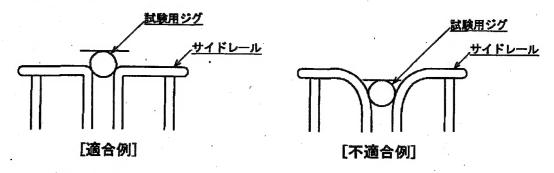

# (2) ベッド用手すり(グリップ)の追加

ベッドに固定して使用する起き上がり、立ち上がり、移乗などの動作を 補助するベッド用手すり (グリップ) について新たに具備すべき性能等を 規定します。

# (3) リスクマネジメントによる設計を追加

衣服などが絡みつくリスク、ベッドの可動部の隙間へ身体が挟み込まれるリスクなどについて、製造業者又は販売事業者は分析を行い、文書化しそれを維持することを規定します。

#### (4) 適正な組合せの表示

ベッドから取り外し可能なサイドレール及びベッド用手すり(グリップ)について、ベッド本体との組み合わせによる適正な隙間寸法を確保できるように、取扱説明書に「適合するサイドレール及びベッド用手すり(グリップ)に関する組合せを図示すること」を規定します。

(5) 病院用ベッドについては、これまで手動式ギャッチベッドのみの規定で したが、電動ベッドも対象に追加します。

## 3. 今後の予定

今後、WTO/TBT 協定(世界貿易機関/貿易の技術的障害に関する協定)に基づく事前意図公告等の所定の手続きを経て、平成21年3月20日付でJISを改正する予定です。

なお、介護用ベッド、サイドレール、ベッド用手すり(グリップ)につきましては介護保険法の貸与対象となっており、関係する事業者の皆様も多いことから、お問い合わせの窓口を設置しております。JISの規格改正に関する情報や製品に関するお問い合わせにつきまして、日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)のホームページで紹介しますので、そちらで御確認いただくようお願いします。

日本福祉用具·生活支援用具協会 <a href="http://www.jaspa.gr.jp/index.html">http://www.jaspa.gr.jp/index.html</a> (平成21年2月25日開設)

## (本発表資料のお問い合わせ先)

産業技術環境局 環境生活標準化推進室長 相澤 幸一

担当者:荒井、小倉、久保

電 話:03-3501-1511 (内線 3426~7)

03-3501-9283 (直通)

商務情報政策局 医療 福祉機器産業室長 增永 明

担当者:加藤、松本

電 話:03-3501-1511(内線 4051~3)

03-3501-1562(直通)

商務情報政策局 製品事故対策室長 矢島 秀浩

担当者:横田、鈴木

電 話:03-3501-1511 (内線 4311~4)

03-3501-1707

# <参考図>

